

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МЕТАЛЛЫ

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com
МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ
ПРИ ПОНИЖЕННЫХ, КОМНАТНОЙ И ПОВЫШЕННЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ

Издание официальное

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МЕТАЛЛЫ

Метод испытания на ударный изгиб при пониженных,
комнатной и повышенных температурах

ГОСТ
9454—78

Metals. Method for testing the impact strength
at low, room and high temperature

ОКСТУ 1909

Дата введения с 01.01.79

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com

Настоящий стандарт распространяется на черные и цветные металлы и сплавы и устанавливает метод испытания на ударный изгиб при температуре от минус 100 до плюс 1200 °С.

Метод основан на разрушении образца с концентратором посередине одним ударом маятникового копра. Концы образца располагают на опорах. В результате испытания определяют полную работу, затраченную при ударе (работу удара), или ударную вязкость.

Под ударной вязкостью следует понимать работу удара, отнесенную к начальной площади поперечного сечения образца в месте концентратора.


(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com


1.1. Форма и размеры образцов для испытания должны соответствовать указанным на черт. 1—3 и в таблице.

Образец с концентратором вида U

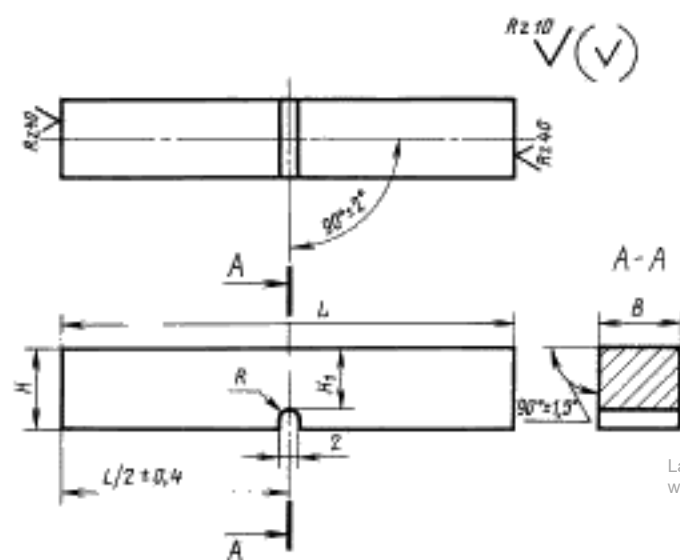

Черт. 1

Образец с концентратором вида V

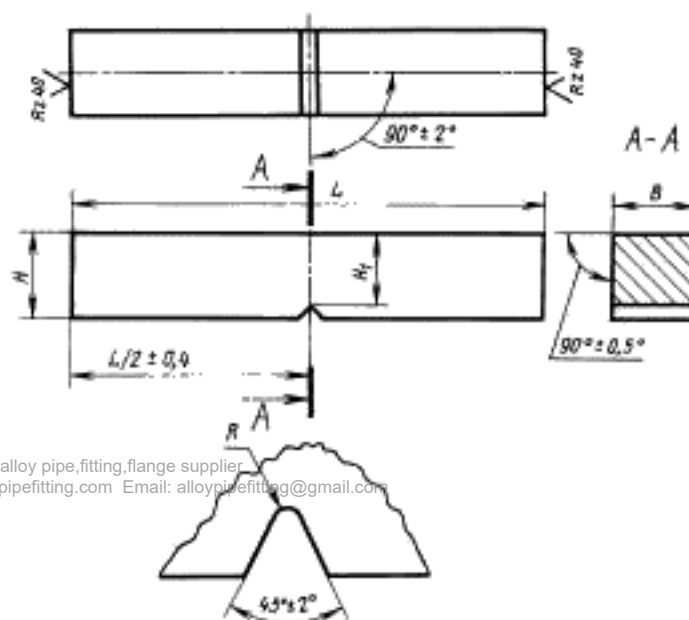

Черт. 2

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1978
© Издательство стандартов, 2003

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *В.С. Черная*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартымяновой*


Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 11.12.2002. Подписано в печать 23.12.2002. Усл. печ. л. 1,40.
Уч.-изд. л. 0,85. Тираж 119 экз. С 8864. Зак. 1153.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

Образец с концентратором вида Т
(усталостная трещина)

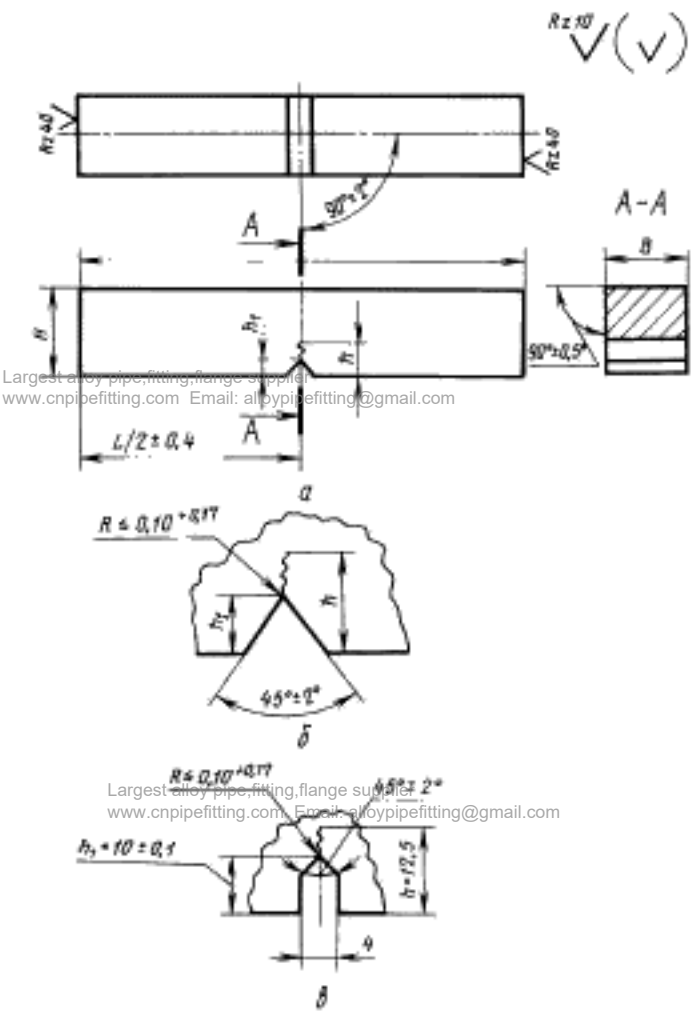

a — общий вид; б — форма концентратора для образцов с 15 по 19
тип; в — форма концентратора для образцов 20 типа

Черт. 3

Размеры, мм

Вид концент- ратора	Радиус концентра- тора R	Тип образца	Длина L (пред.откл. $\pm 0,6$)	Ширина B	Высота H (пред.откл. $\pm 0,1$)	Глубина надреза h_1 (пред.откл. $\pm 0,05$)	Глубина концентра- тора h (пред.откл. $\pm 0,6$)	Высота рабочего сечения H_1	
U	$1 \pm 0,07^*$	1	55	$10 \pm 0,10$	10	—	—	$8 \pm 0,1$	
		2		$7,5 \pm 0,10$					
		3		$5 \pm 0,05$					
		4		$2 \pm 0,05$	8			$6 \pm 0,1$	
		5		$10 \pm 0,10$	10			$7 \pm 0,1$	
		6		$7,5 \pm 0,10$					
		7		$5 \pm 0,05$					
		8		$10 \pm 0,10$					$5 \pm 0,1$
		9		$7,5 \pm 0,10$					
		10		$5 \pm 0,05$					

Продолжение

Вид концент- ратора	Радиус концентра- тора R	Тип образца	Длина L (пред.откл. $\pm 0,6$)	Ширина B	Высота H (пред.откл. $\pm 0,1$)	Глубина надреза h_1 (пред.откл. $\pm 0,1$)	Глубина концентра- тора h (пред.откл. $\pm 0,6$)	Высота рабочего сечения H_1
V	0,25±0,025	11	55	10±0,10	10	—	—	8±0,05*
		12		7,5±0,10				
		13		5±0,05	8			6±0,05
		14		2±0,05				
T	Трещина	15	55	10±0,10	11	1,5	3,0	—
		16		7,5±0,10				
		17		5±0,05	9			
		18		2±0,05				
		19		10±0,10				

*При контрольных массовых испытаниях допускается изготовление образцов с предельным отклонением $\pm 0,10$ мм.

Допускается использовать образцы без надреза и с одной и двумя необработанными поверхностями, размеры которых по ширине отличаются от указанных в таблице.

Область применения образцов указана в приложении 1.

Испытание образцов типов 4, 14, 18 проводят по требованию потребителя для изделий специального назначения.

1.2. Место вырезки заготовки для изготовления образцов, ориентация оси концентратора, технология вырезки заготовок и изготовления образцов по ГОСТ 7565 для черных металлов, если иное не предусмотрено в нормативно-технической документации на продукцию.

Для цветных металлов и сплавов все это должно быть указано в нормативно-технической документации на продукцию.

При вырезке заготовок металл образцов должен предохраняться от наклепа и нагрева, изменяющих свойства металла, если не предусмотрено иное в нормативно-технической документации на продукцию.

1.1; 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.3. Риски на поверхности концентраторов видов U и V, видимые без применения увеличительных средств, не допускаются.

1.4. Концентратор вида T получают в вершине начального надреза при плоском циклическом изгибе образца. Способ получения начального концентратора может быть любым.

Число циклов, необходимое для получения трещины заданной глубины, должно быть не менее 3000.

1.5. Максимальный остаточный прогиб, образовавшийся при нанесении на образцах концентратора вида T, не должен превышать: 0,25 мм — для образцов длиной 55 мм.

Контроль прогиба образца осуществляется с помощью индикаторов часового типа по ГОСТ 577 или других средств, обеспечивающих погрешность измерения прогиба не более 0,05 мм на базе длины образца.

1.6. Тип и число образцов, порядок проведения повторных испытаний должны быть указаны в нормативно-технической документации на конкретную продукцию, утвержденной в установленном порядке.

Если в нормативно-технической документации на металлопродукцию не указан тип образца, следует испытывать образцы типа 1 — до 01.01.91.

1.4—1.6. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Маятниковые копры — по ГОСТ 10708. Скорость движения маятника в момент удара должна быть:


(5 $\pm$ 0,5) м/с — для копров с номинальной потенциальной энергией маятника 50 (5,0); 150 (15); 300 (30,0) Дж (кгс·м);

$(4 \pm 0,25)$ м/с — для копров с номинальной потенциальной энергией маятника 25 (2,5); 15 (1,5); 7,5 (0,75) Дж (кгс·м);

$(3 \pm 0,25)$ м/с — для копров с номинальной потенциальной энергией маятника 5,0 (0,5) Дж (кгс·м) и менее.

Допускается применять копры с другой номинальной потенциальной энергией маятника. При этом номинальное значение потенциальной энергии маятника должно быть таким, чтобы значение работы удара составляло не менее 10 % от номинального значения потенциальной энергии маятника. До 01.01.91 допускается использовать копры с такой номинальной потенциальной энергией маятника, чтобы работа удара составляла не менее 5 % от номинальной потенциальной энергии маятника. Номинальное значение потенциальной энергии маятника должно быть указано в нормативно-технической документации на конкретную продукцию.

Опоры и нож маятника

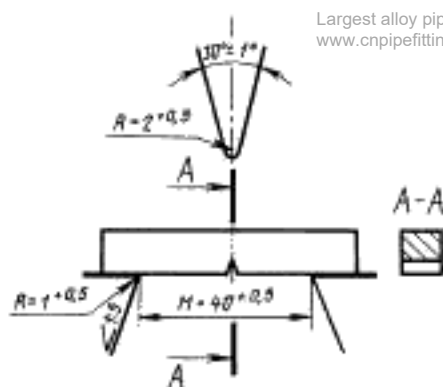

Черт. 4

Основные размеры опор и ножа маятника должны соответствовать указанным на черт. 4. Для копров другой конструкции допускаются иные радиусы закругления ребра опоры и скорость движения маятника от 4,5 до 7,0 м/с.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.2. Термостат, обеспечивающий равномерное охлаждение или нагрев, отсутствие агрессивного воздействия окружающей среды на образец и возможность контроля температуры.

2.3. Смесь жидкого азота (ГОСТ 9293) или твердой углекислоты («сухого льда») с этиловым спиртом. Применение в качестве охладителя жидкого кислорода и жидкого воздуха не допускается.

Массовая доля кислорода в жидком азоте в процессе охлаждения образцов в термостате не должна быть более 10 %.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.4. Термометры с погрешностью не более ± 1 °C для измерения температуры охлаждающей среды.

2.5. Термометры, включая и преобразователи термоэлектрические (термопары), для измерения температуры нагрева образцов, обеспечивающие измерение с погрешностью, не превышающей:

± 5 °C — при температуре нагрева до 600 °C;

± 8 °C — при температуре нагрева свыше 600 °C.

2.4, 2.5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.6. Трещину на образцах получают на вибраторах, изготовленных по нормативно-технической документации.

2.7. Штангенциркули должны соответствовать требованиям ГОСТ 166. Допускается применять и другие измерительные средства, обеспечивающие измерение с погрешностью, не превышающей указанной в пп. 1.1.

2.6, 2.7. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Перед началом испытаний необходимо проверить положение указателя работы при свободном падении маятника.

Для маятниковых копров с цифровыми отсчетными устройствами указатель работы в исходном положении должен показывать «ноль» при допускаемом отклонении в пределах ширины штриха по нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.2. Температурой испытания следует считать температуру образца в момент удара.

Температуру испытания указывают в нормативно-технической документации на конкретную продукцию, утвержденной в установленном порядке.

3.3. Комнатной температурой следует считать температуру (20 ± 10) °C.

3.4. Для обеспечения требуемой температуры испытания образцы перед установкой на копер должны быть переохлаждены (при температуре испытания ниже комнатной) или перегреты (при

температуре испытания выше комнатной). Степень переохлаждения или перегрева должна обеспечивать требуемую температуру испытания и должна определяться экспериментальным путем.

Температура переохлаждения или перегрева образцов при условии, что они могут быть испытаны не позднее чем через 3—5 с после извлечения из термостата, указана в приложении 2.

Выдержка образцов в термостате при заданной температуре (с учетом необходимого переохлаждения или перегрева) должна быть не менее 15 мин.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.5. Соприкасающаяся с образцом часть приспособления для извлечения его из термостата не должна изменять температуру образца при установке его на опоры копра.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Образец должен свободно лежать на опорах копра (см. черт. 4). Установка образца должна производиться с помощью шаблона, обеспечивающего симметричное расположение концентратора относительно опор с погрешностью не более $\pm 0,5$ мм. При использовании торцовых ограничителей последние не должны мешать образцам свободно деформироваться.

4.2. Испытание должно проводиться при ударе маятника со стороны, противоположной концентратору, в плоскости его симметрии.

4.3. Работу удара определяют по шкале маятникового копра или аналоговых отсчетных устройств.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. За результат испытания принимают работу удара или ударную вязкость для образцов с концентраторами видов U и V и ударную вязкость для образцов с концентратором вида T.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.2. Работу удара обозначают двумя буквами (KU, KV или KT) и цифрами. Первая буква (K) — символ работы удара, вторая буква (U, V или T) — вида концентратора. Последующие цифры обозначают максимальную энергию удара маятника, глубину концентратора и ширину образца. Цифры не указывают при определении работы удара на копре с максимальной энергией удара маятника 300 (30,0) Дж (кгс·м), при глубине концентратора 2 мм для концентраторов видов U и V и 3 мм для концентратора вида T и ширине образца 10 мм (образцы 1, 11 и 15 типов).

Допускается обозначать работу удара двумя индексами (A_i): первый (A) — символ работы удара, второй (i) — символ типа образца в соответствии с таблицей.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.3. Ударную вязкость обозначают сочетанием букв и цифр.

Первые две буквы КС обозначают символ ударной вязкости, третья буква — вид концентратора; первая цифра — максимальную энергию удара маятника, вторая — глубину концентратора и третья — ширину образца. Цифры не указывают в случае, оговоренном в п. 5.2.

Допускается обозначать ударную вязкость двумя индексами (a_i): первый (a) — символ ударной вязкости; второй (i) — символ типа образца в соответствии с таблицей.

Для обозначения работы удара и ударной вязкости при пониженной и повышенной температурах вводится цифровой индекс, указывающий температуру испытания. Цифровой индекс ставят вверху после буквенных составляющих.

Например:

$KV^{-40} 50/2/2$ — работа удара, определенная на образце с концентратором вида V при температуре минус 40 °С. Максимальная энергия удара маятника 50 Дж, глубина концентратора 2 мм, ширина образца 2 мм.

$KST^{+100} 150/3/7,5$ — ударная вязкость, определенная на образце с концентратором вида T при температуре плюс 100 °С. Максимальная энергия удара маятника 150 Дж, глубина концентратора, 3 мм, ширина образца 7,5 мм.

КСU (КСV) — ударная вязкость, определенная на образце с концентратором вида U (V) при комнатной температуре. Максимальная энергия удара маятника 300 Дж, глубина концентратора 2 мм, ширина образца 10 мм.

a_{11}^{-60} — ударная вязкость, определенная на образце типа 11 при температуре минус 60 °С. Максимальная энергия удара маятника 300 Дж.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.4. Ударную вязкость (KC) в Дж/см² (кгс · м/см²) вычисляют по формуле

$$KC = \frac{K}{S_0},$$

где K — работа удара, Дж (кгс·м);

S_0 — начальная площадь поперечного сечения образца в месте концентратора, см², вычисляемая по формуле


$$S_0 = H_1' \cdot B,$$

где H_1' — начальная высота рабочей части образца, см;

B — начальная ширина образца, см.

H_1' и B измеряют с погрешностью не более $\pm 0,05$ мм ($\pm 0,005$ см). S_0 округляют: при ширине образца 5 мм и менее — до третьей значащей цифры, при ширине образца более 5 мм — до второй значащей цифры.

Для образцов с концентратором вида Т значение H_1' определяют как разность между полной высотой H , измеренной с погрешностью не более $\pm 0,05$ мм ($\pm 0,005$ см) и расчетной глубиной концентратора h_p , измеренной с помощью любых оптических средств с увеличением не менее 7 на поверхности излома образца после его испытания по схеме, приведенной на черт. 5, с погрешностью не более $\pm 0,05$ мм ($\pm 0,005$ см).

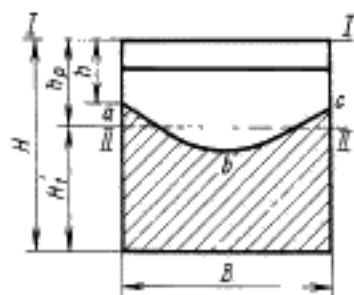

abc — фронт усталостной трещины; $I-I$ — положение визирной линии окуляра микроскопа в начальный момент измерения (совпадает с гранью образца); $II-II$ — положение визирной линии микроскопа при окончании измерения (положение $II-II$ выбирается так, чтобы заштрихованная площадь выше линии была бы равновелика незаштрихованной площади ниже визирной линии)

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com

Черт. 5

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

5.5. Значение KC записывают в протоколе с округлением: до 1 (0,1) Дж/см² (кгс · м/см²) — при значении KC более 10 (1) Дж/см² (кгс м/см²); до 0,1 (0,01) Дж/см² (кгс/см²) — при значении KC менее 10 (1) Дж/см² (кгс м/см²).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.6. Если в результате испытания образец не разрушился полностью, то показатель качества материала считается не установленным. В этом случае в протоколе испытания указывают, что образец при максимальной энергии удара маятника не был разрушен.

Результаты испытаний не учитывают при изломе образцов по дефектам металлургического производства.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.7. При замене образца причину указывают в протоколе испытания.

5.8. Исходные данные и результаты испытания образца записывают в протоколе испытания. Форма протокола приведена в приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Область применения образцов

Вид концентратора	Тип образца	Область применения
U	1—10	При выборе, приемосдаточных испытаниях металлов и сплавов
V	11—14	При выборе, приемосдаточных испытаниях металлов и сплавов для конструкций повышенной степени надежности (детальные аппараты, транспортные средства, трубопроводы, сосуды давления и т. п.)
T	15—20	При выборе и приемочном контроле металлов и сплавов для особо ответственных конструкций, для эксплуатации которых оценка сопротивления развитию трещины имеет первостепенное значение. При исследовании причин разрушения ответственных конструкций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com

Температура переохлаждения и перегрева в зависимости от температуры испытания

Температура испытания, °C	Температура, °C	
	переохлаждения	перегрева
Св. минус 100 до минус 60	4—6	—
* минус 60 * минус 40	3—4	—
* минус 40 * плюс 10	2—3	—
* плюс 30 * плюс 200	—	3—5
* плюс 200 * плюс 400	—	5—10
* плюс 400 * плюс 500	—	10—15
* плюс 500 * плюс 600	—	15—20
* плюс 600 * плюс 700	—	20—25
* плюс 700 * плюс 800	—	25—30
* плюс 800 * плюс 900	—	30—40
* плюс 900 * плюс 1000	—	40—50

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ

Марка копра _____

Максимальная энергия удара маятника при испытании _____

Скорость маятника в момент удара _____ м/с

Испытуемый материал _____

Largest alloy pipe,fitting,flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com

Номер	Маркировка образца	Номер плавки	Номер партии	Тип образца	Температура испытания, °С	Ширина образца <i>В</i>	Высота образца <i>Н</i>	Глубина кон-центра-тора <i>h</i>	Высота рабочего сечения <i>Н₁</i>	Площадь попереч-ного сечения <i>S_ш</i> , см ²	Работа удара <i>K</i> , Дж (кгс·м)	Ударная вязкость <i>KCU</i> , Дж/см ² (кгс·м/см ²)	Приме-чание
					см								

Largest alloy pipe,fitting,flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com

Largest alloy pipe,fitting,flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.04.78 № 1021
3. Стандарт полностью соответствует ИСО 83—76 и ИСО 148—83
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка		Номер пункта, раздела
ГОСТ 166—89	Largest alloy pipe, fitting, flange supplier www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com	2.7
ГОСТ 577—68		1.5
ГОСТ 7565—81		1.2
ГОСТ 9293—74		2.3
ГОСТ 10708—82		2.1

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)
6. ИЗДАНИЕ (октябрь 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1981 г., марте 1988 г. (ИУС 12—81, 6—88)

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com

Largest alloy pipe, fitting, flange supplier
www.cnpipefitting.com Email: alloypipefitting@gmail.com